

切割机数控系统使用指南 CC-S4C CC-S4D/E

V :

北京欣斯达特控制技术有限公司

Beijing Flourishing Start Control Technology Co.,Ltd.

<u>!</u>	安全		
1	快	速使用	
	1.1	按键说明6	;
	1.2	设备检查7	,
	1.3	调入切割零件7	7
	1.4	设置零件选项10)
	1.5	设置切割工艺10)
	1.6	自动切割16	5
	1.7	切割过程中暂停16	5
	1.8	可选操作19)
2	系	充连接	
	2.1	系统概述	3
	2.2	安装尺寸23	3
	2.3	接口24	ļ
	2.4	端口设定30)
3	系	充设置	
	3.1	系统参数)
	3.2	机床参数34	1
	3.3	高级参数	5
4	套	មុ 39)
5	文	本编辑	
	5.1	文本编辑	1
	5.2	代码说明	2
炳	件		
	1	调整精度	8
	2	工艺时序	9
	3	AHD2分压盒	;1
	4	AHB-S2升降体	2
	5	SH-HC31调高控制器5	3
	6	RFM1遥控器	4

免责声明:本手册内容如有变动, 恕不另行通知。本手册内容不应视为Flourshing Start Control Technology Co., Ltd 的承诺。我公司不对手册中的任何错误承担责任。

版权: Beijing Flourshing Start Control Technology Co.,Ltd 保留所有权利

安全须知

在使用本控制系统前,请您仔细阅读本手册,本手册列举了一些安全操作事项,但不能取代国家的、 企业的安全操作法规。

安全操作

现场操作人员必须遵守国家和企业的安全操作法规,有相关资质,并经过培训。

机械危险

自动化设备的操作和维修具有潜在的危险,应该小心预防,以免造成人身伤害。尽量远离运行中的设备,正确运用面板上的键盘对设备进行操作。当设备在操作和维修时,不要穿太宽松的衣服,以免衣物卷入设备,造成人身伤害。

高压危险

在操作过程中,小心电击。请依据设备安装程序和说明书进行设备安装。通电时,不要接触电缆或电线。非专业维修人员禁止打开控制设备。当设备出现故障时,应切断电源进行检修,否则容易造成人员伤害或设备的损毁。

电源隔离

请检查电源电压是否正确(AC220V±15%)。超出上述电源电压范围时,必须增加交流稳压电源,保证 控制系统正常工作而不损坏。对于电源供电不规范的地区(如零地共用或无零线),为了确保控制系统 正常工作、提高系统可靠性、保证操作者人身安全,在电网与控制系统之间,必须使用三相/两相 AC380V转为二相AC220V的隔离变压器。

对于无避雷针的工作环境,必须加装避雷装置,防止系统遭受雷击。

工作环境

控制系统的工作环境温度为0-40℃,当超出此环境温度时可能会出现系统工作不正常甚至死机等现 象。温度过低(零下)时,液晶显示器将会出现显示异常。相对湿度应控制在0-85%。在高温、高湿、 腐蚀性气体的环境下工作时,必须对系统进行特殊的防护措施。防止灰尘、粉尘、金属粉尘等杂物进 入控制系统。

系统连接

系统输入/输出使用的24V直流电源(3A或以上)由用户自行配置,该电源不作其它用途。当此电源未接入且急停和限位均设为有效时,系统将处于急停和限位状态下。系统到电机驱动器的连接线,系统的

输入/输出线,均应采用良好的屏蔽线,并保证连接牢固。严禁带电插拔任何连接插头。

系统连接

系统输入/输出使用的24V直流电源(3A或以上)由用户自行配置,该电源不作其它用途。当此电源未接入且急停和限位均设为有效时,系统将处于急停和限位状态下。系统到电机驱动器的连接线,系统的输入/输出线,均应采用良好的屏蔽线,并保证连接牢固。严禁带电插拔任何连接插头。

良好接地

为了确保控制系统正常工作、提高系统可靠性、保证操作者人身安全,切割机床和控制系统的所有部 分均应保持良好接地,**实践证明:使用屏蔽电缆,并且良好接地,是减少等离子干扰的最有效方法!** 如不良好接地,易损坏系统端口,尤其是等离子电源地线夹子直接和机架连接,又没有良好接地,起 弧时,极易损坏系统,请务必按照等离子电源厂家要求,采取符合国标的接地保护措施!

良好接地

为了确保控制系统正常工作、提高系统可靠性、保证操作者人身安全,切割机床和控制系统的所有部 分均应保持良好接地,**实践证明:使用屏蔽电缆,并且良好接地,是减少等离子干扰的最有效方法!** 如不良好接地,易损坏系统端口,尤其是等离子电源地线夹子直接和机架连接,又没有良好接地,起 弧时,极易损坏系统,请务必按照等离子电源厂家要求,采取符合国标的接地保护措施!

系统的地线应保证线径不小于4平方毫米, 且尽量缩短与入地端的距离。直流24V的地端(负端)必须与 大地断开。

系统防护

保持控制系统与外部环境的隔离,以防止由于灰尘、粉尘、金属粉尘等杂物进入控制系统内部而造成 控制系统工作不正常、系统部件损坏、降低系统寿命等。

应防护好控制系统的液晶屏幕(易碎品),使其远离尖锐物体;防止空中的物体撞到屏幕上;不能用手指 在屏幕上指点、比划、敲打.当屏幕有灰尘需要清洁时,应用柔软的纸巾或棉布轻轻擦除。

控制系统的操作与检修

系统的操作者应经过严格的培训后,才可进行操作。系统需指定专门的操作者,无关人员严禁启动系统、打开电气柜等。系统操作时需按压相应的操作按键,在按压按键时,需用食指或中指的手指肚按压,切忌用指甲按压按键,否则易造成按键面膜的损坏。初次进行操作的操作者,应在了解相应功能的正确使用方法后,方可进行相应的操作,对于不熟悉的功能或参数,严禁随意更改。

对于使用操作中出现的问题,公司可提供电话咨询服务。

系统的检修

当系统出现不正常的情况,需检修相应的硬件或插座连接处时,应先切断系统电源,再进行必要的检修。

未进行严格培训的操作人员或未得到本公司授权的单位或个人,禁止打开控制系统进行维修操作,否则后果自负。

当出现系统故障时,请及时与我公司售后部门联系。

保修声明

系统保修说明 保修期:本产品自出厂之日起十二个月内。

保修范围:在保修期内,任何按使用要求操作的情况下所发生的故障,属于保修范围。

保修期内,保修范围以外的故障为收费服务。保修期外,所有故障维修均为收费服务。

以下情况不在保修范围内:

任何违反使用要求的人为故障或意外故障;

带电插拔系统连接插座而造成的损坏;

自然灾害等原因导致的损坏;

未经本公司相关部门的许可,擅自修理、拆卸、改装等行为。

备注:CC-S4C区别于CC-S4D/E,没有内置驱动器和内置调高,CC-S4C 配有电机信号端口。

1 快速使用

1.1 按键说明

	功能键					
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8	具体功能与当前界面显示对应 , Esc键 , 取消或返回上一 级					
	有弹出框时, [F8]键为确认					
	当有多个选择时,多次按下,可循环显示,详见多项选择					
	编辑键					
L1 7 U 8 V 9 H G	主要用于编辑零件程序和修改参数设置					
	输入U、V、H等字母前要先按"shift"键					
	快捷操作					
	2、修改数值时,按 🖵 再按 🖵 可清除后面的数字					
	3、多数情况下 🛶 可用做确认和换行					
	4、预览图形时,[X]放大,[Y]缩小,[G]还原,方向键移					
	动					
L1 7 °	多功能键					
	具体功能与当前界面显示对应					
L3 1 V	输入数字后,按回车键确认					
	选择模式后,高亮显示,再次按下取消					
K1 K2 K3						
K4 K5 K6	于幼妇开或天闼外的开天,当前屏幕在侧有操作症示					
	Х+▶ 箭头键用于移动光标,或在手动时控制割炬移动					
	St 控制割炬升降,或在编辑时翻页					
	合动或暂停切割切割零件 ,					
	Auto 自动快捷键 Par 参数快捷键					
🖃 🧾 🔅 F+	Manu 手动快捷键 Set 诊断快捷键					
Auto Prog Sei	Prog 编辑快捷键 Res 回参快捷键					
Manu Par Res F-	F+ 加速					
	F- 减速					
USB门内	升级键,按住升级键开机,可进入升级界面					

1.2 设备检查



系统上电后,显示初始界面,按任意键,进入工作界面



在确保安全的前提下,建议做以下检查

- A、使用开关键键,测试各个气阀或等离子电源
- B、使用【PU】和【PD】键,测试割枪升降
- C、使用数字方向键,测试各轴移动

1.3 调入切割零件

调入图库零件

按【F1】键进入图库,使用光标移动键,选择零件,确定后,进入图库零件设定改变零件参数后,按【F7】提交,图形显示区出现改变后的零件

工件0	工件1	工件2	工件3	工件4	工件5	工件6	工件7	工件8	工件9
			•						
工件10	工件11	工件12	工件13	工件14	工件15	工件16	工件17	工件18	工件19
	0								•
工件20	工件21	工件22	工件23	工件24	工件25	工件26	工件27	工件28	工件29
È.								÷	
工件30	工件31	工件32	工件33	工件34	工件35	工件36	工件37	工件38	工件39
0	• •		•						Ø
工件40	工件41	工件42	工件43	工件44	工件45	工件46	工件47	工件48	
O	Φ	0							
									确定



F1	工件	引入引出线在零件轮廓外
F2	孔型	引入引出线在零件轮廓内
F3	旋转	设定零件旋转角度
F4	排料	排列零件
F5	编辑	进入文本编辑界面,显示当前零件代码
F7	提交	确认更改零件尺寸,并刷新图形显示
F7	加工	调入当前零件文件到工作界面

按【F4】键,可对零件进行简单排料,按【F7】键提交,刷新排料结果,按【F8】键,即可调入零件进入工作界面_____



调入文件零件

按【F2】键进入文件管理,选择本地盘或U盘文件,移动光标至需要的文件,按回车键即可调入文件 至工作界面。

说明:1、U盘格式应为FAT32,并且是单一物理盘 2、选中多个文件可批量复制或删除 3、光标移动 到文件夹时,有操作提示

文件	管理						
台	名称		信息	选中			
GrapLib CCS4. PAR 0. bmp 1. bmp 2. bmp 3. bmp 4. bmp 1700 5. bmp 6. bmp 7. bmp		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1280 768072 768072 768072 768072 768072 4329 768072 768072 768072 768072		04010		
空间: 7.270G 已用: 0.022G 对象: 13					1700 (205.00,217	7.00)	
本地盘	U 盘	预览	查找	建目录	复制	编辑	选中

F1	本地盘	显示本地盘文件
F2	U盘	显示U盘文件
F3	预览	预览当前文件图形
F4	查找	输入文件名,查找文件
F5	建目录	新建文件夹
F6	复制	复制选中文件到本地盘或U盘
F7	编辑	调入当前零件文件到文本编辑器
F8	选中	选中当前文件

1.4 设置零件选项

按【F3】键,进入零件选项,可对零件进行设置

停止	零件选项	程序 TK32	2. TXT 긜	肖前速度=01000	F* 100 %					
K1 点 火	(100.00,100	5.00) TK32.TX	кт							
K2 预 热						L2	断桥			
K3 调 高		(6		()						
K4 高 氧			$\langle \frown$	\mathbb{Y}		L4	L4 换起点			
K5 穿 孔						L5	走轮	廓		
K6 总 关				/		旋	转角度:	0.00		
		6	γ	h		缩放比例:1.00				
			/ /	\mathcal{L}		当	前孔号:	: 000		
						预	热时间:	100.00		
						机	床 X:	00074.243		
						机	床 Y:	00030.243		
Pu 枪 升	X: 0007	4. 243				总时:				
Pd 枪 降	Y: 0003	0. 243				剩时:				
选段		旋转	比例	镜像	刷新	排	料	代码编辑		

F1	选段	选择从零件文件的指定位置开始加工,可按穿孔点、行号、钻孔点选择
F3	旋转	设定零件旋转角度
F4	比例	设定零件缩放比例
F5	镜像	设定零件镜像方式,X、Y、XY三种方式
F6	刷新	刷新图形预览
F7	排料	排列当前零件
F8	代码编辑	调入当前零件代码进入文本编辑界面
F	断桥	切割过程中在需要桥连的位置暂停,再次启动,自动移过断桥长度后切割
D	换起点	选择零件参考点、轮廓四角或中心作为切割起点
Н	走轮廓	系统将沿零件最大矩形轮廓空行一周

1.5 设置切割工艺

选择切割模式

工作界面按【H】键,可切换正常切割和模拟运行两种模式,开关键功能会随之改变

设置割缝

工作界面按【Z】键,可设置割缝补偿值

设置限速

工作界面按【F】或【R】键,可设置切割限速或手动限速(同空行限速),也可按数字【0】键进行 多种速度设定

停止	自动 程序	ਸ =	前速度=01000	F*100 %		
K1 点火		油度沿黑			L] 割缝:	0. 00
K2 预 热		还这次且			L2切割速	注:01000
K3 调 高		切割速度	1000		L3 手动速	图:04100
K4 高 氧		公行速度	5000		L4 连续	
K5 穿 孔		楔拟速度	1000		L5 模拟	
K6 总 关		削/返述度 有台速度	000		旋转角度:	0.00
		复世迷度	1000		缩放比例:	1.00
		ESC取消 F8	确定		当前孔号:	000
		市沼	施宁		预热时间:	100.00
		中区1月	明足		机床 X:	00074.243
					机床 Y:	00030.243
Pu 枪 升	X: 00074.243				总时:	
Pd 枪 降	Y: 00030.243				乘旧时:	
图库	文件 零件选	顶参数	诊断	预 览	手动	套 料

设定切割工艺参数

初次使用,或切割工况改变,可根据需要,按【F4】键,进入参数界面,设置切割工艺参数。

常规参数



各轴手动和空行移动的最大速度,此参数由 机床厂家在调试期间设定,

通常不需要更改,用户使用时可以直接在工作 界面调整速度倍率

调速角度

最高限速

两段线矢量方向夹角大于设定值时,提前降 低移动速度,以减小割枪震动

最高限速	各轴手动和空行的最大移动速度
火焰切割限速	火焰模式切割的最大速度
等离子限速	等离子模式切割的最大速度
回退/前进速度	回退或前进时的指定速度
调速角度	自动时,两段线夹角超过此值时,提前降速
拐角限速	通过拐角时的最大速度
爬行速比	爬行切割时段速度,相对于切割速度的比率
切割工艺	选择火焰或等离子工艺

拐角限速

自动移动时,通过两段之间拐角时的最大速度。系统根据 切割速度和调速角度,按一般规律,自动计算通过拐角时的速度,如果因机床特性不同,可设置一个较低的限制速度,如机 床刚性很好,可将此参数设置为切割限速或最高限速,推荐值 等于切割限速



爬行速比

指定开始切割后,在爬行时间内的移动速度,按切割速度的比率设置

切割工艺

选择切割工艺,选择后【K】键控制和切割工艺随之改变

火焰工艺



点火时间

割枪点火,打开点火器的持续时间,系统先打开 燃气输出,再打开低预热输出,然后打开点火器输 出,持续点火时间后,关闭点火器输出,保持燃气 和低预热输出

预热时间

穿孔前打开低预和高预热氧预热板材的时间

穿孔时间

预热结束后,割枪升到穿孔位置,打开切割氧 (高氧)输出,开始穿孔的持续时间

移动穿孔时间

割枪开始穿孔后,允许割枪在下降到切割高度之前,X和Y轴开始移动的时间,利用此时间,可以躲过穿孔时翻起的钢渣

割枪上升时间 割枪下降时间

割枪上升时间和割枪下降时间决定了割枪空行和 预热的高度,通常考虑上升和下降的负载变化,上 升时间略长于下降时间。每次启动切割前,先移动 割枪对准板材起点,并调整割枪到适合的切割高度

打开点火器持续时间
保持预热的时间
在穿孔高度保持穿孔的时间
穿孔过程中,允许XY轴开始移动的时间
切割完成后割枪上升的持续时间
切割开始后割枪下降的持续时间
预热后,割枪上升到穿孔高度的持续时间
穿孔后,割枪下降到切割高度的持续时间
每段切割后,割枪停止移动的时间
厚板切割移动停止后,切割氧保持时间
使用点火器,每段切割都重新点火
是否使用高压预热氧
切割期间保持高预热氧输出
穿孔时是否先升枪,再开切割氧
切割结束后,不关闭预热,关切割氧

然后启动,系统会先执行割枪上升,随后空行到穿孔位置后点火,完成点火后,下降到切割高度(割 枪下降时间),切割完成后,执行割枪上升,空行到起始位置,不会再执行割枪下降,以方便后续移 动,因此,在下次启动前,仍要先调整割枪到适合的切割高度

穿孔升时间 穿孔降时间

穿孔升降时间决定了穿孔高度

机床使用IO控制调高器时的等离子切割工艺

使用IO控制调高器时,依靠参数设定的升降时间确定割枪高度



割枪升时间

切割完成后割枪上升的持续时间,停止高度即	割枪升时间	切割完成后割枪上升的持续时间
	割枪降时间	到达穿孔点后割枪下降的持续时间
割枪降的间	定位升时间	收到定位信号后上升的时间
到达穿孔点后割枪下降的持续时间,如"检测完位反馈"无效。则停止高度即为起弧高度	起弧时间	打开起弧开关的持续时间
	延时检测弧压	检测起弧成功反馈的延时时间
走12开的时	穿孔时间	在穿孔高度保持穿孔的时间
设置"检测定位反馈"有效时,在割枪下降过程中。接到定位信号后。按定位升时间抬升割枪。停	首次穿孔时间	设置第一次穿孔时的较长时间,
止的位置即为起弧位置	移动穿孔时间	穿孔过程中, 允许XY轴开始移动的时间
起弧时间	自动调高延迟	开始移动后,打开调高自动的延时时间
到达完位高度后 打开起弧开关的持续时间 设	关闭调高比例	切割速度低于设定比例时,关闭自动调高
置"检测起弧成功"有效时,检测到起弧成功信号	终点关调高	在终点前的设定位置,提前关闭自动调高
输入,即结束起弧时间	关调高后关弧	关闭调高自动后,延时关闭起弧
延时检测弧压	允许弧中断	检测起弧反馈时,中断时间超过设定后报警
起弧开始后,延时检测起弧成功反馈信号,待弧	检测定位反馈	是否检测升降体定位开关
压稳定后,再检测起弧成功信号	暂停后定位	暂停后再启动,是否重新定位
移动穿孔时间	检测起弧成功	是否检测起弧成功反馈
穿孔开始后,在下降到切割高度之前,提前开始	定位输出	定位期间保持端口7输出
移动,利于躲过熔池边缘钢渣		

关闭调高降速比例

切割过程中,速度变化到设定范围时,关闭调高自动,减少弧压自动调高器因速度变化引起的误动 作,设置为"90"时,切割速度 变化到设定速度的90%时,即关闭调高自动输出,设置为"0" 时,切割速度降到停止时,关闭调高自动输出,意味着中途不会因速度变化关闭调高自动输出

终点关调高距离 关调高后关弧时间

设定到达终点前提前关闭调高自动的位置,关闭调高自动后,延时一段时间关闭起弧输出,一方面利用余温切割剩余工件,减少过烧,另一方面在关弧前关闭调高自动,避免调高误动作

允许弧中断时间

检测起弧成功反馈有效时,设置时间间隔,使割枪在切割过程中,电弧短暂中断的情况后仍可继续 移动,起弧成功反馈信号消失超过设定时间,提示"起弧失败"

机床使用485控制调高器时的等离子切割工艺

使用485控制调高器时,依靠参数设定的高度值确定割枪高度



ACV禁用

禁止弧压控制 (AVC), 在参数设定的切割高度进行切割, 不根据弧压进行高度调节, 适用于小型 零件切割

设定弧压

起弧后经过AVC(弧压控制)延时,按照设定弧压值进行自动调高,适用于薄型板材,无引入线或 其它不能进行准确初始定位的情况

采样弧压

采样弧压模式适用于中厚板切割,板材比较平直,起始段相对起伏不大,起弧后经过AVC延时,弧 压相对比较稳定,调高控制器开始对当前弧压采样,然后将采样弧压值用作自动高度调节跟踪值

IHS起始高度

初始定位(IHS)时,割枪从回缩高度	AVC禁用	以设定高度切割,不根据弧压调高
快速下降到设定的IHS起始高度,然后以	设定弧压	以设定弧压值方式调高
较慢的速度接近板材,触发定位信号,完成完成。相握板材原度和升降体行程。沿	采样弧压	以采样弧压值调高
成在位。很插版初厚度和丌咩仲们程,这 置合话的IHS起始高度,可以显著提高定	设定弧压	设定弧压调高方式时的设定值
位精度,并且节省定位时间,大幅提高切	切割高度	设定切割高度
割效率。	穿孔高度	设定穿孔高度
	穿孔时间	在穿孔高度保持穿孔的时间
距离内跳过IHS	IHS起始高度	初始定位时,慢速接近板材的开始高度
上段切割结束位置到下段切割开始位	距离内跳过IHS	结束和开始之间距离小于设定值,跳过IHS
置的距离小于设定值,不再进行初始定	弧转移高度	起弧高度与切割高度的比值
位,可根据板材起伏情况设置,提高整体	延时检测弧压	检测起弧成功反馈的延时时间
XX平	失败重试次数	起弧失败后,尝试再次起弧的次数
	起弧时间	打开起弧开关的持续时间
弧转移高度	熔跳高度	穿孔后降至切割高度之前, 与切割高度的比值
等离子弧转移到板材的高度(起弧高	AVC延时	开始移动后,打开调高自动的延时时间
度),设置力切割局度的白分比,通常设置为150%。但要小于穿孔亭底。如此完	允许弧中断	检测起弧反馈时,中断时间超过设定后报警
位(HIS)后割枪抬起的高度即为此高度	回缩高度	切割结束后升枪的高度
	切割高度延时	在熔跳高度保持的时间,用以清除穿孔熔池
惊驰宣府	爬行时间	移动开始后,以爬行速度切割的持续时间
	停止时间	每段切割后,割枪停止移动的时间
牙孔后,乃肩际牙孔形成的路池,往降低到切割高度之前,先提升至熔跳高	关闭调高比例	切割速度低于设定比例时,关闭自动调高
度,并保持至切割高度延时结束。设置为	终点关调高	在终点前的设定位置,提前关闭自动调高
切割高度的百分比,如不使用,可设置为	关调高后关弧	关闭调高自动后,延时关闭起弧
100% ,	检测起弧成功	是否检测起弧成功反馈
	暂停后定位	暂停后再启动,是否重新定位

AVC延时

穿孔后,开启弧压自动控制(AVC)延时时间,用于消除切割开始后,短暂弧压波动引起的误动作

回缩高度

每段切割结束后,割枪提升的高度,即空行到下一穿孔点前,割枪保持的高度

切割高度延时

割枪在熔跳高度保持的时间,如不使用,可设置为0

1.6 自动切割



自动切割前,可按【**F6】预览键,**预览零件图形,预览状态下,可使用光标移动键移动图形,使用 【X】、【Y】和【G】键,分别放大、缩小和还原图形显示

完成切割前的准备工作后,在自动待加工状态,按启动键,系统按照当前切割模式和参数设置,开始运行零件切割程序

零件切割程序开始运行后,系统将执行下列动作

- 1、处理零件零件切割程序,绘制零件预览图形
- 2、按照零件切割程序执行输出、延时等动作
- 3、控制割炬升降和移动
- 4、响应端口输入信号
- 5、响应调速操作
- 6、刷新图形显示和状态显示
- 7、切割过程中,可放大【X】、缩小【Y】和还原【G】图形显示

1.7 切割过程中暂停

非延时时段暂停

按"暂停"键暂停切割,系统按参数设定和切割时序关闭输出,并降速停止割炬移动,暂停后, 系统自动记录当前位置,保存为断点。回退或前进 至适当位置,启动后继续切割剩余零件

回起点	移动割枪至起始位置
穿孔点	选择穿孔点
前进	沿轨迹向前移动,至下一穿孔点继续切割
回退	沿轨迹向后移动,至穿孔点暂停
模拟	切换到模拟运行方式
连续	手动移动方式改为连续

暂停	自动	程序 TK32.TXT	当前速度=01000	F*100 %		
K1 点 火	(100.00,106.0	0) TK32. TXT				
K2 预 热					L2切割速	赵:01000
K3 调 高		$(\bigcirc$			L3手动速	图:04100
K4 高 氧			$\langle \gamma \mid$		L4 连续	
K5 穿 孔					L5 模拟	
K6 总 关					旋转角度:	0.00
			\square		缩放比例:	1.00
			XI		当前孔号:	001
					预热时间:	1.69
					机床 X:	00028.364
					机床 Y:	00031.479
Pu 枪 升	X: 00028.	364			总时:000.1	
Pd 枪 降	Y: 00031.	479			乘时:000.0	
>>8: G3 X10.0 9: G3 X14.2	00 Y26.000 43 Y21.757	回起点	穿孔点	前 进	回退	放弃

暂停状态下,可以手动移动割枪,离开切割轨迹,进行检查或更换耗材,之后,选择合适位置启动,出现继续切割选项

暂停	自动 程序 TI	132. TXT 当	前速度=04100	F* 081 %		
K1 点火	(100.00,106.00) TK32	. TXT				
K2 预 热	/				L2切割速	图:01000
K3 调 高	(6		\bigcirc		L3手动速	注:04100
K4 高 氧		$\times \frown$	γ		L4 连续	
K5 穿 孔					L5 模拟	
K6 总 关			/		旋转角度:	0.00
			h		缩放比例:	1.00
		\smile \rightarrow	\mathcal{L}		当前孔号:	001
	X				预热时间:	1.69
	V				机床 X:	00064.308
					机床 Y:	00023.967
Pu 枪 升	X: 00064.308				总时:000.1	
Pd 枪 降	Y: 00023.967				乘时:000.0	
		就近穿孔	空行回	切割回	穿孔切	放弃

就近穿孔	选择距离当前位置最近的穿孔点,常用于长时间切割结束后,快速定位中间未割透位置。				
	先选择模拟,启动后暂停,手动移动割枪至未割透位置,启动,然后选择就近穿孔,系统				
	指示最近穿孔点,再次启动,割枪将空行至穿孔点				
空行回	保持当前输出状态,沿最短路径移动至断点位置				
切割回	从当前位置穿孔,沿最短路径切割至断点位置,并继续后续切割				
穿孔切	以当前位置为断点位置,启动后继续切割,相当于把剩余零件移动至当前位置切割				

切割过程中,执行延时时段,将启动定时器,	延长	延长当前当前时间,增加100秒
可进行延长、设置和跳过操作	设置	将当前时间设置为后续相同操作时间,工艺参
		数中的时间同时改变
启动键,跳过剩余时间	跳过	跳过剩余时间,不改变后续同样操作时间和工
暂停键,暂停当前动作		艺参数中的时间

征时时段暂停

注意:1、火焰模式下,调入新的加工文件后,预热时间初始值为100秒2、预热延时段,按启动键相当于"跳过"3、火焰工艺,点火和穿孔时段;等离子工艺,起弧和穿孔时段。不能进行其他操作,应在切割前合理设置4、预热延时时段,按暂停,保持输出,计时器停止,按[F7]移枪,可改变穿孔点





1.8 可选操作

手动移动

工作界面按下方向键,割枪向指定方向移动,抬起后停止。按【D】键,选中"连续",按下方向键后,割枪将连续移动

点动

手动界面,按【F1】键,设定点动移动距离,按方向键后,割枪移动设定距离



移动到

手动界面,按【F2】键,设定X、Y两轴移动距离,按启动键后,割枪移动设定距离

对齐零件 (板材矫正)

如果板材没有和切割机轴向对齐,可在手动界面矫正板材角度

按方向键移动割炬,对准板材的一边,按[F3]设起点,定位当前位置为偏角起点 按方向键移动割炬,对准板材的同一边的另一位置,按[F4],定位当前位置为偏角终点

系统提示旋转角度,确定后,零件按角度旋转,按[F5],回起点,从当前位置移动到偏角起点



断点恢复

切割过程中暂停、急停、报警或断点,造成切割中断,系统会自动记录断点位置,可通过"断点恢复"功能,继续剩余切割。要使用断点恢复,要求切割零件文件必须是保存过并存储的文件

按下【F6】键后,系统自动调入断点零件文件,预览零件图形,黄点标识断点位置。启动后:

如当前坐标位置和断点坐标位置吻合(中断后没有移动),则进入暂停状态,可进行暂停状态下的前进、回退等操作;

如当前坐标位置和断点坐标位置不吻合(中断后有手动移动),则进入暂停并偏离轨迹状态,可选择 空行返回、切割返回等返回轨迹方式。

复位

当参数设置,"机床"参数选择"使用零点开关",并且"系统"参数,复位方向不为零时,复位启动后,所选轴沿复位方向快速移动,遇机械零点信号停止,以复位速度反向退离零位开关停止,当前坐标设为参数原点坐标,机床坐标清零

当参数设置,"机器"参数选择不"使用零点开关",且"系统"参数,复位方向不为零时,复位启动后,所选轴沿复位方向快速移动到机床坐标零点,当前坐标设为参数原点坐标

当参数设置,"机器"参数选择不"使用零点开关",且"系统"参数,复位方向为零时,复位启动后,所选轴不移动,机床坐标清零,当前坐标设为参数原点坐标

注意:1、当不使用零点开关,且连续脱机移动割枪,会导致机床坐标累计,可通过复位清零2、两轴同时复位时,一轴遇零点开关后,两轴同时停止,待一轴完成复位后,另一轴自动继续

回参

手动界面按【L1】键,割枪从当前位置返回零件参考点.,移动速度为空行速度



清坐标

参考坐标清零

切换起点

对于某些非规则零件或非规则板材,为了方便对准起切点,可以切换系统切割的起点 D]换起点,零件图形预览区左下角将显示当前起点位置 多次按[D]键,起点将依次顺时针移动,零件图形预览区显示当前起点位置

停止	零件选项	程序 TK32.	TXT 🛓	前速度=01000	F*100 %		
K1 点 火	K1 点 火 (100.00,106.00) TK32.TXT						
K2 预 热						L2 断桥	Ì
K3 调 高		16		\bigcirc			
K4 高 氧			\sim	$\mathbf{\nabla}$		L4 换起	点
K5 穿 孔			E/)		L5 走轮	廓
K6 总 关				/		旋转角度	: 0. 00
		E E	$) \sim$	\cap		缩放比例	:1.00
				\sim /		当前孔号	: 000
							:1.69
						机床 X:	00000.000
						机床 ⊻:	00000.000
Pu 枪 升	X: 00000	0.000				总时:	
Pd 枪 降	Y: 00000	0.000				乘山寸:	
选段		旋转	比例	镜像	刷新	排料	代码编辑

移动顺序:

参考点—— 左下 —— 左上 —— 右上 —— 右下 —— 中心

按启动键,割炬从选定起点位置移动到第一个穿孔点,开始切割。

结束后,割枪回到选定起点位置

走轮廓

手动界面按【H】键,走轮廓,当前相对坐标不是零点时,提示定位方式

"当前点定位",以当前点为工件参考点,相对坐标设置为参考点坐标,开始移动到轮廓左下角,沿 工件外边缘顺时针运行一周



"参考点定位",不改变当前相对坐标,从当前点移动到工件参考点,在移动到轮廓左下角,沿工件 外边缘顺时针运行一周

移动过程中发现轮廓超出板材,可暂停,然后向板材内移动割枪,再次启动,提示修改参考点,确认 后,继续移动剩余路径,同时零件参考点自动调整,避免切出板材范围

选段

在开始切割前,可以通过【F1】"选段"功能,选择从零件程序的某一位置开始切割 按穿孔点选择,初次按下【F1】,提示输入"穿孔点号",并显示零件程序最多含有的穿孔点数量。 输入穿孔点号,确定后,图形预览显示所选穿孔点位置。按启动键后,出现选择对话框



"当前点定位",确定后,割炬将以当前位置为所选穿孔点位置,按"启动键"后,开始后续切割 "参考点定位",确定后,割炬将按参考坐标系定位,以空行速度移动到所选穿孔点位置,按"启 动键"后,开始后续切割

按程序行号选择,连续按两次【F1】,提示零件程序最多含有的程序行数量,输入行号,确定后,图形预览显示所选行起始位置,操作同按穿孔点选择

旋转、比例、镜像

设定零件旋转角度、缩放比例和镜像方式(X\Y\XY),设定后按【F6】键刷新图形显示

排料

以矩阵方式排列当前零件,设定行列数、行列间距、行偏移,安全距离,按【G】键提交排列结果

代码编辑

进入文本编辑器,编辑当前零件代码

回零和定位

使用485控制调高器时,可以进行升降体回零和定位操作。

按【K1】键回零,升降体以最高速提升,直至触发上限位信号后停止,升降体位置清零。

按【K2】键定位,升降体先以最高速下降,至初始定位高度后,降速至IHS速度,继续下降,直至触发定位信号后停止, 然后抬升至定位高度

2 系统连接

2.1 系统概述

特点说明

专为两轴便携式切割机设计,内部集成XY轴两相混合 式步进电机驱动器。驱动器采用全数字控制,发热量小, 低噪声,低振动,运行特性优异

CC-S4D系统集成弧压调高器,适合等离子便携式切割机,调高器采用位置控制方式,切割高度设定简便、控制 精准,明显优于普通直流电机的粗略控制方式

调高采用位置控制方式,可以实现高速回缩、高速下降、低速完成定位,在保证定位精准的同时,显著缩短定 位时间,提高切割效率

两轴驱动器和调高器的参数,可以在系统界面设定, 简单易用。系统可以对其运行状态进行监控

系统和两轴驱动器、调高器之间的信号改由内部传 输,提高了抗干扰能力,故障点明显减少。并且省去信号 电缆,提高机床厂家的组装效率

1		CC-S4D	CC-S4E			
	调高	内置485调高器 驱动输出电流≤3A	IO控制调高器			
IJ	驱动器					
IJ	处理器	工业级ARM	处理芯片			
	显示	7英寸真彩液晶				
-	输入	16路光电隔离输入				
	输出	16路光电隔离输出				
	联动轴	2轴				
	通讯	1路RS232,	1路USB			
	存储	用户程序存储空间为8G				
2	工作温度	0°C∼ +40°C				
1	存储温度	-40°C∼ +60°C				

系统操作界面大幅优化,参数设置分类分级,最终用户关注的常用参数和机床厂家参数分开设置, 并且可根据需要进行限制或隐藏,简化用户操作

2.2 安装尺寸(CC-S4D/E) 机箱开孔尺寸:高178,宽2267系统安装尺寸完全兼容SH-2012AH



2.3 接口

CC-S4C系统



15芯孔号	信号定义	说明
1	XDIR+	X轴方向
9	XDIR-	X轴方向
2	XCP+	X轴脉冲
10	XCP-	X轴脉冲
3	YDIR+	Y轴方向
11	YDIR-	Y轴方向
4	YCP+	Y轴脉冲
12	YCP-	Y轴脉冲
5	X/Y DIR+	双边轴方向
13	X/Y DIR-	双边轴方向
6	X/Y CP+	双边轴脉冲
14	X/Y CP-	双边轴脉冲
7	5V	信号的公共5V

CC-S4D/E系统

说明:

1、S4E系统没有等离子调高控制器和升降体电机接口,其余和S4D系统一致

2、S4D系统机床参数,调高器配置为"485调高控制器"时,输入信号"起弧成功反馈"、"升降 体限位"、"撞枪"和"割枪到位",输出信号"起弧"和"调高自动",应连接至系统后部对应插 拔端子,

3、系统电源接地螺钉"E",必须连接至电网的保护地(黄绿线)

4、应从信号电缆屏蔽层焊接线径不小于2.5平方的黄绿导线,连接至系统接地螺钉

必须进行接地处理,否则会引起系统工作不稳定,或损坏信号接口!





CC-S4E系统

SH-HC31调高



输入信号接口定义

诊断界面可以查看输入端口,并且可以根据需要设定输入信号逻辑

IN端子(25芯针)	信号定义	说明
1	X正限	连接X轴正限位开关
14	X负限	连接X轴负限位开关
2	Y正限	连接Y轴正限位开关
15	Y负限	连接Y轴负限位开关
3	外接急停	连接外部急停开关
16	X轴零点	连接X轴机械零点开关,机器参数设置不使用零点开关时,可连接外部枪
4	起弧成功反馈	连接等离子电源起弧成功信号
17	Y轴零点	连接Y轴机械零点开关,机器参数设置不使用零点开关时,可连接外部枪
5	定位	连接升降体到位开关,升降体零点信号输入
18	外接暂停	连接外部暂停键
6	撞枪	连接升降体碰撞检测开关信号
19	外接X+方向	外接X+方向移动开关
7	外接X-方向	外接X-方向移动开关
20	外接Y+方向	外接Y+方向移动开关
8	外接X+方向	外接Y-方向移动开关
21	外接启动	连接外部启动键
12 , 24	24V+	外部DC24V正
13 , 25	24V-	外部DC24V地



输出信号接口定义

诊断界面可以查看输出端口,并且可以根据需要改变输出端口的电平,设定输出信号逻辑

OUT端子(25芯孔)	信号定义	说明
1	M10	燃气/预热
14	M12	切割氧/起弧
2	M14	A枪升
15	M16	A枪降
3	M20	点火
16	M32	等离子起弧
4	M22	喷水
17	M24	高压预热
5		
18	M38	等离子调高自动
7	M46	等离子定位输出
20	M48	火焰调高自动
12、24	24V+	外部DC24V正
13、25	24V-	外部DC24V地



通讯信号接口CN1, (RJ45)通讯接口定义

図口	信号定义	说明
1	+24V	24V电源正极
2	TXD	串口信号
3	RXD	串口信号
7	24VG	5V/24V电源地
8	24VG	5V/24V电源地

用于连接遥控器

电机、升降体接口及弧压输入接口

接口定义

THC– Connector

Plasma+	分压后的弧压信号(100:1)正
Plasma+	分压后的弧压信号(100:1)负
ARCOK	起弧成功输入信号
ARC+	起弧继电器常开触点输出
ARC-	起弧继电器常开触点输出
Limit H	升降体上限位信号
Limit L	升降体下限位信号
ZO	升降体定位信号
NC	升降体碰撞信号
24V-	升降体输入信号公共端(24V-)

THC-Motor

А	升降体电机A相
A-	升降体电机A-相
В	升降体电机B相
B-	升降体电机B-相

X-Motor

А	X轴电机A相
A-	X轴电机A-相
В	X轴电机B相
B-	X轴电机B-相

Driver-Power

+	驱动器电源正
-	驱动器电源负

Y-Motor

A	Y轴电机A相
A-	Y轴电机A-相
В	Y轴电机B相
В-	Y轴电机B-相

弧压信号

连接分压盒的弧压输出信号,分压比 100:1,信号幅值DC0-5V

起弧成功

连接等离子电源输出的起弧成功信号, DC24V信号

起弧信号

内部为继电器常开触点,连接等离子电源起 弧

限位信号

升降体上下限位信号,升降体回零时,上限 位用作零点,升降体上行,触发上限位信号后 停止,升降体位置坐标清零

定位信号

升降体定位时,触发定位位信号后停止,然 后上升至定位高度

碰撞信号

升降碰撞信号,触发后停止升降动作,并发 送信号至系统,系统停止当前动作,并报警提 示

公共端

上下限位、定位、碰撞信号的公共端,接外部公共DC24V电源的24VGND

升降体电机

连接两相混合式步进电机,最大输出电流 3A,可在高级参数"调高驱动器"中设置,通 常连接42电机时设置运行电流不大于2.0A,57 电机不大于3A

X轴电机

连接两相混合式步进电机,最大输出电流 3A,可在高级参数"轴驱动器"中设置,通常 连接57电机不大于3A,

驱动电源

连接DC24V电源,功率不小于200W

Y轴电机

连接两相混合式步进电机,最大输出电流 3A,可在高级参数"轴驱动器"中设置,通常 连接57电机不大于3A

说明:S4E系统无升降体电机及调高部分接口,仅可使用IO方式控制外接弧压调高器

2.4 端口设定(诊断)

名称	端口	电平	状态	名称	端口	电平	状态
X正限位	01	Н	无	定位	05	Н	无
X负限位	14	Н	无	外接暂停	18	Н	无
Y正限位	02	Н	无	撞枪	06	Н	无
Y负限位	15	Н	无	X+方向	19	Н	无
外接急停	03	Н	无	X-方向	07	Н	无
X轴零点开关	16	Н	无	¥+方向	20	Н	无
起弧成功反馈	04	Н	无	¥−方向	08	Н	无
Y轴零点开关	17	Н	无	外部启动	21	Н	无
端口说明: ^{X正限位}							
输入 输出	高	级	调高		设状	态	保存

在工作界面,按【F5】进入诊断界面,可查看或设定端口,(机床厂家或专业技术人员设置) 输入

实时显示当前输入端口的电平高低,连接DC24V电源正或悬空时显示 F1 输入 显示输入状态 "H",连接DC24V地时显示"L" F2 输出 显示输出状态 当系统外部输入信号和DC24V电源连接完毕以后,可在此界面进行查 F3 高级 管理端口设置 看和设置 例如:X正限位开关的常闭触点一端连接24V地,另一端连接01号输入 F4 调高 显示输入状态 端口,在没有触发时,电平显示 "L"低电平,状态显示"有",系统 **F**5 置反 输出电平置反 识别为有输入信号,和实际未触发不符,此时应按[F7]"设状态"(操 F6 作码999),将状态设置成"无",系统识别为无输入信号,和实际未 触发保持一致,然后按[F8]保存设置 F7 设状态 设定端口状态逻辑 "禁用" , 不处理当前端口输入信号 , 不使用的输入信号可以设定成禁 | F8 保存 保存设置

用,可减少干扰

名称		端口	电平	状态	名称	端口	电平	状态
预热氧	M10	01	Н	无	备用	05	Н	无
切割氧	M12	14	Н	无	等离子调高M38	18	Н	无
枪升	M14	02	Н	无	备用	06	Н	无
枪降	M16	15	Н	无	备用	19	Н	无
点火	M 20	03	Н	无	(等)定位输出N46	07	Н	无
等离子起	<u>130(</u> m32	16	Н	无	火焰调高 №48	20	Н	无
喷水	M22	04	Н	无	备用	08	Н	无
高压预热	M24	17	Н	无	备用	21	Н	无
端口说明:								
输入	输出	高	级		置反	设状	态	保存



输出

实时显示当前输出端口的电平高低,可根据需要设定当前电平的高低和逻辑,逻辑分为"有"、 "无"和"禁用"

如需"设状态",请先在手动中进行总关操作,关闭所有输出,然后设状态(操作码999),回车键确认。总关后,所有状态均是"无",此时无论电平是"H"或"L",只需要按"设状态"键,系统会在"禁用"、"无"、"有"之间循环显示,改变至所需状态时,保存即可。系统重新上电后,再次进入诊断,查看状态是否正确

Z	恢复默认 设置	恢复端口设置为默认设置
F	保存为默 认设置	保存端口设置为默认设置,此 操作通常由机床厂家进行
R	导出配置	导出所有端口设置,并保存为 ".IOC"文件
D	导入配置	导入".IOC"端口设置文件

调高 采用485通讯方式控制的弧压调高器,可以在诊断查 看并设置输入状态和逻辑

名称	端口	电平	状态	名称	端口	电平	状态
调高上限位1	01	Н	无		11	Н	无
调高下限位1	02	Н	无		12	Н	无
零点1	03	Н	无		13	Н	无
起弧成功1	04	Н	无		14	Н	无
撞枪1	05	Н	无		15	Н	无
	06	Н	无		16	Н	无
	07	Н	无		17	Н	无
	08	H	无		18	Н	无
	09	Н	无		19	Н	无
	10	Н	无		20	Н	无
端口说明:调高上限位	<u>⊼</u> 1						
输入					设状	态	保存

3 系统设置(机床厂家或专业技术人员设置)

3.1 系统参数

齿轮分子 X	2	Y	2							
齿轮分母 X	1	Y	1			公制/英制	0		0/1	
机床原点 X	0.000	Y	0.000			坐标系选择	0		-1/1	
复位方向 X	0	Y	0			平滑精度	0.	100	mm	
反向间隙 X	0.000	Y	0.000			断桥长度	20	0.0	mm	
软正限位 X	9000	Y	9000			G41/G42检测	۲	暂停	抬枪	0
软负限位 X	-9000	Y	-9000			边缘穿孔	0	移动前	提示	0
板材尺寸 X	8000	Y	8000			拐角圆弧	0	自动	回参	۲
						自动清坐标	۲	是否回	起点	0
启动速度 X	200	Y	200	mm/min		预处理图形	۲	显示割	缝线	۲
加减速时间 X	300	Y	300	ms		显示轮廓线	0	显示穿	孔号	0
复位速度	1000	ππ	/min			多断点选择	0	报警	缓停	0
						使用小圆弧	0			
[PgUp] [PgDn]	切换区域									
常规 火	、焰	÷,	寄子 🛛		系统	机床		高级		保存

从工作界面进入"参数","系统"参数界面

齿轮分子/分母设置

比值即为脉冲当量,表述系统发出一个脉冲,割 炬移动的距离,

例:齿轮分子为"2",分母为"1"时,脉冲 当量为0.002mm

计算公式:齿轮分子 / 齿轮分母 = 丝杠 螺距*1000 / (360*细分数/步距角*传动比)

调整方法:

1)预设一个比例,如8/1,然后手动点动移动 一个标准距离,如2000,测量实际移动的距离, 带入以下公式

8*实际移动距离 / 1*2000(实测距离)

如测量的实际移动距离为2651,计算结果简 化后的最简分数为2651/250,即为准确的齿轮分 子和齿轮分母

2)预设一个比例,如8/1,然后手动点动移动 一个标准距离,如2000,测量实际移动的距离, 按[F]键,在弹出的计算框输入对应数值,按回车 键后,即可看到自动计算后的结果,按[F8]确定 机床移动精度调整完毕后,应**限制修改**此设定值

机床原点

设置一个坐标点,作为机床参考点,也可在手动界面下,移动割炬到某一位置,通过[F7]测原点 操作,确定原点位置。

齿轮分子	齿轮分母的比值即为脉冲当量,确定机床精度
齿轮分母	齿轮分子的比值即为脉冲当量,确定机床精度
机床原点	机床完成复位后的当前坐标
复位方向	复位时 , 1负向移动 , 0不移动 , 1正向移动
反向间隙	补偿换向时的机械间隙
软限位	机床坐标系的最大值
板材尺寸	预览时的图形显示,与实际钢板尺寸可以不同
启动速度	各轴启动和停止时的速度
加减速时间	启动速度到最高速度的加减速时间
复位速度	复位时的指定速度
公制/英制	0公制单位(mm),1英制单位(in)
坐标系选择	选择安装在机床上的方向,以符合视觉习惯
平滑精度	拟合小线段时的最大偏差
断桥长度	断桥操作时自动跳过的长度
G41/42检测	检测割缝补偿(G41/G42)处理正确性
暂停抬枪	暂停后是否自动抬枪
边缘穿孔	到穿孔点后自动暂停,可移至边缘切割返回
移动前提示	移动前提示确认
拐角圆弧	拐角使用圆弧过度

测原点:机床有机械零点,且复位方向无误时,移 动割炬到选定位置,设置当前坐标,然后按下[F7] 测原点键,系统执行"XY轴同时复位"动作,完 成后显示X、Y轴当前坐标,回车键确认,把当前 坐标作为机床原点坐标保存。

自动回参	切割结束后自动回参
自动清坐标	无G92代码,启动后自动清除当前坐标
自动回起点	切割结束后自动回起点
预处理图形	调入文件后自动预览图形
显示割缝线	显示割缝线,否则显示零件轮廓
显示轮廓线	显示零件最大矩形轮廓范围
显示穿孔号	显示零件穿孔号
存储多断点	存储多个断点
报警缓停	报警后降速停止
使用小圆弧	使用小圆弧限速

复位方向

设置为"O"时,割炬不移动,当前机床坐标变 更为"XO YO"相当于当前位置即为机床零点位置

反向间隙

机械的反向间隙,用于消除机械间隙,正常情 况下,应检查机械装配状态,进行调整、紧固,避 免使用系统反向间隙补偿,否则会加速机床老化

软限位

设置一个机床坐标范围,当割炬移动超出此范围时,降速停止,此时只能反方向移动割炬,用于限制割炬移动范围,预防碰撞。如不使用,可在"机器"参数中设置软限位无效。自动运行时,遇到软限位停止后,将自动记录断点

启动速度和加减速时间

根据机床特性设定启动速度和加减速时间,在不堵转和不过冲的前提下,启动速度越是接近最高速度,加减速时间越短,机床动态特性越好。系统可根据两轴负载情况,分别设定启动速度和加减速时间,最大限度发挥机床特性。调试机床期间,尽量优化此设定值,设定完成后,应**限制修改**

复位速度

复位时,各轴先按复位顺序、复位方向和最高速度设定,向零点开关移动,接到零点信号后,以较低的复位速度完成动作,以达到精准定位。复位速度设置过高,会影响复位精度

坐标系选择

选择系统安装在机床上的方向,以符合视觉习惯

平滑精度

设置是否对零件切割轨迹,按照优化范围设定,进行平滑优化

当使用非CAD制图软件制作的零件图时,如艺术字或图案,通常会用大量的小线段拟合切割轨迹,选用平滑优化,可以对这些小线段进行融合,提高切割效率,改善切割的平稳性。

暂停抬枪

选择有效,暂停后按"割枪升延时"设置的时间抬起割炬,再次启动后,按"割枪降延时"设置的时间降下割炬;选择无效,暂停后,割炬保持当前切割高度。

边缘穿孔

设置是否采用边缘穿孔,有效时,在割炬移动到穿孔点时,会弹出选项框,可以选择"边缘穿 孔"、"就地继续"、"不穿孔"操作

【F5]边缘穿孔,此时可以手动移动割炬,偏离原轨迹,选择板材边缘穿孔,然后以最短路径切割返回原穿孔点,继续后续切割,相当于暂停后的切割返回,在切割厚板可以显著减少预热时间,提 高切割效率

【F6】就地继续,在当前位置执行穿孔,继续后续切割

【F7】不穿孔,不执行穿孔动作,空运行此穿孔点后的移动轨迹,直至下一穿孔点,出现新的提示

拐角圆弧

拐角时添加圆弧过度,圆弧半径等于割缝设定值

自动回参

取消后,切割完毕不再自动返回参考点,大行程机床可以节约返程时间

3.2 机床参数设置

限位开关 单	气动升降 〇		IO控制	调高器(◯485调高热	控制器 ⊙
软件限位 〇	双边xz/yz 〇		调	高模式	1	0/1
撞枪检测 〇	零点开关 〇		自检	测弧压	1	0/1
互换XY轴 〇	双脉冲方式 🔾			螺距	10	mm
			定	位误差	0	mm
			升降	体行程	100.0	mm
圆1直径 0.0				快速	6000	inch/min
圆2直径 0.0	mm 限速 1000	mm/min	I	HS速度	1000	mm/min
圆3直径 0.0	mm 限速 1500		设定	灵敏度	3	
				调速率	12	
				慢速	3000	mm/min
			启	动速度	200	
【PgUp】【PgDn】切换[⊠域					
1使用,0不使用						
			【G】 设置A枪I	D		
常规 火焰	等离子		系统	机床	高	级 保存

圆限速

分别设定3个圆弧的直径范围,限定不同的切割速度,以改善高速切割小圆时产生的失圆现象

IO控制调高器

使用IO端口控制弧压调高器,调高参数在弧压调高器设置

485控制调高器

使用RS485通讯方式控制弧压调高器,选中后,下方显示调高器设置;工作界面显示设定弧压、定 位高度、当前弧压和升降体位置;等离子工艺设定转变为位置控制方式

调高模式

设置为1,根据设定参数自动调高,设置为0,根据切割速度自动调整调高参数

自检测弧压

调高器根据检测到的弧压信号,判断起弧成功,并发出起弧成功信号

螺距

调高器根据升降体螺距,计算脉冲当量,以确定移动精度和速度建议选用8mm或10mm螺距滚珠 丝杠

调高模式	限位开关	是否使用限位开关
设置为1,根据设定参数自动调高,设置为0,	气动升降	使用气动升降,切割期间保持枪降输出
依据 切刮迷 皮曰 动 姛	软件限位	是否使用软件限位
白桧测河压	撞枪检测	检测撞枪信号
间立必须加工 间立哭相捉检测到的孤正信号 判断起弧成	零点开关	是否使用机床零点开关
功,并发出起弧成功信号	互换XY轴	X轴和Y轴互换
	圆限速	小于直径设定的圆弧,限制移动速度
螺距	IO控制调高器	使用IO端口控制调高器
调高器根据升降体螺距,计算脉冲当量,以确	485控制调高器	使用RS485通讯方式控制弧压调高器
定移动精度和速度建议选用8mm或10mm螺距 溶性44杠	调高模式	选择1,调高器根据切割速度自动匹配参数
	自检测弧压	调高器检测弧压并发出起弧成功信号
完位得美	螺距	升降体螺距
定位误差。 完位误差为0时。设定完位真度为3mm。实际	定位误差	定位时,设定高度和实际高度的误差
测量定位高度为1mm,定位误差应改为2mm,	快速	升降体升降的最高速度
以消除误差	IHS速度	定位时,慢速接近板材的速度
	灵敏度	自动调高时的灵敏度
快速	调速率	自动调高时的调速率
升降体升降时的最高速度,升降体手动升降、	慢速	自动调高时的最高速度
	启动速度	

降,使用最高速度,此设定值应在**调试升降体期**^{启动速度} ^{升降底} **间设定**,设置过低,影响效率,设置过高,升降时易发生堵转或过冲

IHS速度

定位时,从回缩高度快速到达IHS起始高度后,以IHS速度接近板材,直至接收到定位信号(升降体零点信号)后停止,当板材较薄时,应设置较低的IHS速度,减少板材变形对定位精度的影响

灵敏度

自动调高时,升降体高度跟随对应弧压变化的灵敏度,设定值越小,跟随性越紧密。板材高度变化较大,并且切割速度较高时,减小设定值,反之,增大设定值,推荐值"3"

调速率

自动调高时的升降速率,数值越大,升降速率越缓,升降时发生电机堵转,可适当增大设定值,推荐值"12"

慢速

自动调高时的最高速度,

启动速度

升降电机启动或停止时的速度,数值越大,启动或停止时的即时速度越高,设置过高,启停时易发 生堵转或过冲,推荐值"200"

3.3 高级参数设置

系统初始化

G 系统初始化	_					L1	复默认设置
X 语言切换	_					L2 保	存默认设置
Y 系统ID						L3 导	出参数
▶ 软件版本						L4 导	入参数
9 用户码						L5 参	数管理
6 升级							
3 修改主界面							
8 修改公司名称							
5 修改系统时间							
2 设置驱动器							
0 加密/解密	-						
堂 规 ·	火焰 等	离子		系统	机床	高级	保存
14776				1190	D db f t	1-3-504	1818-14
G 糸统初始化	设定步数	<mark>1</mark> 0000	1~51000				
X 语言切换	设定运行电流	3.0	0.8^3.0				
Y 系统ID	设定锁定电流	50	0%~100%				
▶ 软件版本	设定双脉冲	0					
9 用户码	设定电机方向 	0					
6 升级	 设定步数	10000	1~51000				
3 修改主界面	↓ ↓ していていていていていていていていていていていた。 していたいです。	2.5	0.8^3.0				
8 修改公司名称	设定锁定电流	50	0%~100%				
5 修改系统时间	设定双脉冲	0					
2 设置驱动器	设定电机方向	0					
0 加密/解密	[PgUp] [PgI	n】切换	区域				
	1 1 1 1 T hu						
	QUE 7674						
	KAE76AA						
		<u>离子</u>		系绘	机床	高级	保在

语言切换

在语言列表中选择,做为系统显示语言

升级

选择升级主程序、字库或调高控制器程序,升级前请连接有正确升级文件的U盘,确定后系统自动 重启,进入升级界面

修改初始界面

修改初始界面背景图,图片大小为800*480像素,24位色,水平翻转,文件名为"logo.bmp", 存入U盘,连接系统即可进行修改

修改公司名称

修改初始界面的文字信息,例如产品型号、公司名称等内容,使用记事本编辑需要的内容,可编辑 4行内容,存储为utf-8编码格式,文件名保存为"logo.txt",存入U盘,连接系统即可进行修改

修改系统时间

显示或修改系统时间,系统处于加密状态后,只能向后修改时间

设置驱动器

设置XY轴驱动器或调高驱动器参数,操作码"999" 修改驱动器参数后,按【F8】键进行设定

加密/解密

使用算号器进行加密/解密操作,详见《算号器使用说明》

系统初始化	本地盘格式化,参数和设置初始化,开机密码
语言切换	多语言切换
系统ID	查看系统ID
软件版本	显示软件版本
用户ID	输入或查看用户ID
升级	升级软件
修改初始界面	修改初始界面图片
修改公司名称	修改初始界面文字显示信息
修改系统时间	显示或修改系统时间
设置驱动器	设置调高驱动器参数
加密/解密	加密或解密
恢复默认设置	恢复所有参数的默认设置
保存默认设置	保存所有参数为默认设置
导出参数	导出所有参数,并保存为".PAR"文件
导入参数	导入与系统型号匹配的".PAR"文件
参数管理	参数修改使能,或隐藏参数

本地盘格式化	清除本地盘所有文件
参数初始化	所有参数初始化为机床厂家参数
设置初始化	将工作界面下的割缝、限速等设置初始化为出厂 值
修改密码	设定或修改开机登录密码

Update	升级主程序
Restore	恢复上一个正确版本,用于升级失败恢复
Font	升级字库文件
AHC	升级调高控制器程序

设定步数	设定电机转动一周的步数,即转动360°的脉冲 数,在参数范围内按200的整倍数设置
运行电流	设定电机运行电流
锁定电流	设定电机停止运行时的锁定电流
设定双脉冲	使用双路脉冲方式控制驱动器
电机方向	改变电机运行方向

恢复/保存默认设置

机床厂家在调试完成后,应进行保存默认参数操作,以便于用户使用过程中,出现参数设置错误时,进行恢复默认设置操作,操作码"999",用户在使用过程中进行的参数更改和保存,不会影响默认设置。

导出/导入参数

批量生产时,机床厂家在调试完成后,可以进行导出参数操作,导出的"CCS4.PAR"参数文件,保存在本地盘。生产后续同型号产品,可以使用导入参数功能,把"CCS4.PAR"参数文件复制到本地盘后,进行参数导入操作,可提高生产时设置参数的工作效率。

导出的参数文件,也可用于远程帮助,指导用户导出参数,发回后用于异常分析

参数管理

设置是否显示或允许修改参数,操作码 "999"。可以选择对一些重要参数进行保护,禁止随意更改。也可选择隐藏某些参数,减少参数显示数量,简化使用。



使能/禁能	禁止修改当前参数(红色),再次按下允许修改当前参数(绿色)
显示/隐藏	不显示当前参数(红色),再次按下显示当前参数(绿色)
全使能	允许修改所有参数
全显示	显示全部参数

4 套料

在工作界面下,按[F8],进入套料界面



and the second se
L1板长:1000.0
L2板宽:1000.0
L3间距:10.0
L4步长:5.0
L <mark>5</mark> 角度:30.0
TL 01 . TXT
TL 01 . TXT
TLO1. TXT
TL 01 . TXT
TLOI. TXT

添加 删图	余	直后	移动		刷新	保仔
文件 管理						
名称		信息	选中			
Grant ib						
CCS4. PAR		1280				
0. bmp	7	68072				
1. bmp	7	68072				
2. bmp	7	68072				
3. bmp	7	68072				
4. bmp	7	68072				
1700		4329				
5. bmp	7	68072				
6. bmp	7	68072				
7.bmp	7	68072				
空间: 7.270G 已用: 0.031G 对象: 25	右箭头进入左箭头	大返回		14. bmp (0. 00, 0. 00)		
本地盘 ሀ 盘	L L				另存为	替换

可选择添加图库零件或存储的零件文件

添加图库零件,进入图库,选中零件,设定零件参数,按	F1	添加	显示输入状态
【F8】键输入	F2	删除	显示输出状态
添加存储的零件文件,进入文件存储目录,按【F8】键选 中立体,在山现零件预监图形后,相一龄入零件合物	F3	置前	改变零件切割顺序,向前排一位
中义件,住山现零件视见图形石,提示制入零件个数	F4	置后	改变零件切割顺序,向后排一位
确定添加零件个数后,系统目动将零件排布到布版半面	F5	移动	通过光标移动键移动当前零件
删除	F6		
使用光标移动键的上下按键,移动选中文件,布版区高亮显示当前零件,按【F2】可删除当前零件。	F7	刷新	刷新零件图形显示
置前/置后	F8	保存	保存设置
改变当前零件的切割顺序	Z	板长	设定板材长度
保存	F	板宽	设定板材宽度
系统打开文件管理界面,可保存当前套料零件程序。选择目	R	间距	设定零件间距
录保存后,自动调入套料零件返回工作界面,完成套料	D	步长	设定每次手动移动零件的距离
	Н	角度	设定零件旋转角度

5 文本编辑

5.1 文本编辑

编辑				程	予1700			总行数	000224			
00001 39	2 XO.	000 3	70.000									
00002 G9	0											
00003 GO	0 X14	. 243	¥30.243									
00004 G4	1											
00005 M7												
00006 GO	3 X10	. 000	Y26.000	IO. (000 J-4	. 243						
00007 GO	3 X10	. 000	Y26.000	110.	.000 J0	. 000						
00008 GO	3 X14	. 243	Y21.757	14.2	243 JO.	000						
00009 M8	~											
00010 G4	U 0 V14	042	V00 949									
00011 60	U AI4 1	. 245	190.243									
00012 04	T											
00014 GO	3 X10	. 000	¥86.000	I0.0	000 T-4	. 243						
00015 GO	3 X10	. 000	Y86.000	I10.	000 TO	. 000						
00016 GO	3 X14	. 243	¥81.757	I4.2	243 JO.	000						
00017 M8					2							
00018 G4	0											
00019 GO	0 X34	. 243	¥60.243									
00020 G4	1											
新建				预	览	删	行_	选	行_	 5	月存为	保存

在文件界面,按【F7】编辑键,可进入文本编辑,对当前光标高亮文件进行编辑。零件选项界面,选择【F8】代码编辑,也可进入文本编辑,对已调入的零件进行编辑

移动光标

使用上下光标移动键换行,左右光标移动键移动字符位置,【PgUp】或【PgDn】键上下翻页

插入或删除字符

使用【Ins】键插入字符,先按【Ins】,再按需要插入的字符,再按【Ins】取消插入;使用 【Del】键删除当前光标字符

插入行

按【Enter】键,在当前光标停留前插入一行

F1	新建	新建零件文本文件
F2		
F3	预览	预览当前文本零件图形轮廓
F4	删行	删除光标所在行内容
F5	选行	输入行号,确认后跳转到所选行
F6		
F7	另存为	返回文件界面,选择目录,另存当前文件
F8	保存	保存文本文件

5.2 代码说明

数控加工每一步动作,都是按规定程序进行的,每一个加工程序由若干条指令段组成,每一个 指令段又由若干功能字符组成,每个功能字必须由字母开头,后跟参数值。

功能字定义:

- N 指令段序号
- G 准备功能
- M 辅助功能
- T 刀具功能(在本系统中是指割缝宽度)
- L 循环次数,延时时间
- X X轴绝对坐标
- Y Y轴绝对坐标
- U X轴相对上点的距离
- V Y轴相对上点的距离
- I 圆弧加工时,圆心坐标值减X轴起点值
- J 圆弧加工时,圆心坐标值减Y轴起点值
- R 圆弧半径指定
- H 圆弧弦高指定
- A 辅助变量
- F 加工速度指定,用于G01、G02、G03

注意1:在下面说明中,有如下约定:

X[U]n--- 表示可以是X或U,n表示一个数值,但只能出现一种。同理,

Y[V]n----表示可以是Y或V,n表示一个数值,也只能出现一种。

PPn----表示可以是任意轴组合,最少含一个轴,也可含两个轴内容。

注意 2:指令执行顺序为,在程序中上一条程序的执行先于下一条;在同一条程序内M、S、T指令先于G指令执行。

+Y

0

+X

5.3 坐标系统

本数控系统采用标准直角坐标系统,如下图:

5.4 G指令(基本准备指令)

G92)参考点设置

设定程序运行时,加工起点(参考点)的坐标值,必须放在程序开头,并用绝对坐标设定。

格式: G92 Xn Yn

如果G92后不跟X,Y内容,则以当前X,Y坐标为参考点。一般在使用机床原点定位时,G92后不跟X, Z内容。

2) G90/G91

绝对坐标系G90(缺省时)/相对坐标系G91;

使用G90时,X,Y表示的是坐标值;U,V表示相对当前点的相对量;使用G91时,X,Y和U, V表示的都是相对当前点的相对量。

格式: G90

格式: G91

例1: G92 X0 Y0

G91 // 相对坐标系

G00 X100 Y100 // 快速定位到 (100 , 100)),相当 G00 U100 V100

G01 X500 Y100 //直线切割到(600, 200))位置,相当 G01 U500 V100 例:G92X0 Y0 G00 X120 Y280 **例2**: G92 X0 Y0

G90 // 绝对坐标系,可缺省

G00 X100 Y100 // 快速定位到

//

G01 X600 Y200 (600,200)

(100, 100)

M02

Ο

当前

(或

V280)

G00

+

U120

3) G20/G21 英制/公制说明

G20 英制说明,G20以后的X,Y,I,J,R,U,V,H,F,均为英制单位; G21公制说明(缺省),G21以后的X,Y,I,J,R,U,V,H,F,均为公制单位;

直线加工到

格式: G20

格式: G21

4) G00点位运动

本指令可实现快速进给到指定位置。当二个轴都有位移时,系统用最高限速乘倍率,从起点到终点直线运动。G00运动时,受速度倍率的影响。)格式: G00 X[U]n Y[V]n

或 G00 PPn

5) G01 直线切削

本指令可实现刀具直线进给到指定位置,作为切削加工运动指令,可单轴或两轴直线插补运动。 进给速度可以由F命令指定。

)格式: G01 X[U]n Z[W]n [Fn]

或 G01 PPn [Fn]



6) G02/G03圆弧切削

本指令用于圆弧插补,指令分为顺圆弧G02(顺时针),逆圆弧G03(逆时针)。顺逆的方向的 设定见下图:

)格式:G02[03] X[U]n Y[V]n In Jn [Fn])或:G02[03] X[U]n Y[V]n Rn [Fn])或: G02[03] PPn Rn [Fn]

G02[03]PPn In Kn [Fn]



I、J为X轴,Y轴方向的圆心相对起点的增量值(圆心减起点)。

R为圆的半径 (R为正值, 当圆弧≤180°时可使用R来表述半径)。

若指定I、J,则不用R;若用R,则不用I,J。

7) G04 暂停 / 延时指令

说明

本指令用于设置时间延时, 当程序执行到本指令时, 程序按L定的时间延时, 时间 单位为秒。

格式: G04 Ln

举例: G04 L2.4 (延时2.4秒)

在执行G04期间,按【启动】键则终止延时,继续执行G04以后的程序,按【退 出】键则终止当前程序的执行。

8)G26,G27,G28 返回参考点

本指令可实现刀具自动返回参考点。

- 格式: G26 X轴返回到参考点
 - G27 Y轴返回到参考点
 - G28 X,Y轴同时返回到参考点

例:G28 (X,Y轴同时返回到参考点,相当于走G00)

9) G22/G80 循环语句

本指令可用于执行程序循环,G22为循环体的开始,并指定循环次数L。G80做 为循环体结束标志,本指令可以嵌套循环,但不能超过5 层。G22 与向下数最近的 G80构成一个循环体。

格式: G22 Ln (L指定循环次数) 循环体 **G80** (循环体结束标志) N000 G92 X100 Y100 举例:

N001 G00 X60 Y80 N002 G22 L5 - 第一层循环开始。 N003 G00 V50 U-25 N004 G22 L5 - 第二层循环开始 N005 G01 U5 V-10 N006 G80 - 第二层循环结束。 N007 G80 - 第一层循环结束。 N008 G28 N009 M02

10) 割缝半径补偿语句(G40、G41、G42)

)格式:G41(或G42)Rn 由于刀具补偿是自动完成的,因此在 G41、G42指令之前必须有G00快速定位语 句,以保证割枪能把位置调整过来;在G40 需补偿的程序段 取消刀补后,还需有一个G00语句把位置调 整回来。

半

G40

注: G41 为沿加工路径看, 向左补偿

个火焰直径。G42为沿加工路径看,向右补偿半个火焰直径。 G40为偏移结束。

5.5 M辅助功能

M00 程序暂停指令,执行后程序暂停,按【启动】键后继续执行 M02 **程序结束**指令,执行后程序处于等待状态 M30 同M02 M10/M11 乙炔(燃气)阀开关, M10(开), M11(关)

M12/M13 切割氧阀开关,M12(开),M13(关)
M14/M15 割枪升开关,M14(开),M15(关)
M16/M17 割枪降开关,M16(开),M17(关)
M24/M25 预热开关,M24(开),M25(关)
M20/M21 点火开关,M20(开),M21(关)
M07 穿孔固定循环(进入M07后,不能回退,可以移枪)

M08 关切割固定循环

火焰切割操作顺序如下:

M07

如果乙炔(燃气)阀未开,则开乙炔(燃气)点火;割枪下降(割枪降延时,见M71);

开预热氧阀,开始预热延时,如果预热时间不够,可按【暂停】键,预热延时自动延长为100秒,如果预热已好,可按【启动】键,结束预热延时,不保存到预热延时参数中,按F7键【设置】,可结束预热并保存参数;

割枪上升(穿孔割枪升延时,M72); 开切割氧阀(M12),延时穿孔延时时间,后割枪下降 (穿孔割枪降延时M73);打开调高器(M38),开始运行以后的程序。

等离子切割操作顺序如下:

M07

割枪下降(割枪降延时,见M71);如果选择穿孔定位(见参数设置)有效,则割枪下降,直到撞下限位开关,下降停;割枪上升,延时穿孔定位延时后,割枪停;

打开引弧开关;

检测"弧压成功"信号,若在参数设置中弧压检测选择取0(不检测)则不测弧压,引弧成功后,延时**穿孔延时**(秒)

开调高器(M38),开始运行以后的程序

M08 关切割固定循环

火焰切割操作顺序如下:

1.关切割氧(M13); 2.关闭调高器(M39); 3.割枪上升(M70);

等离子切割操作顺序如下:1)关弧压开关; 2)关闭调高器(M39); 3)割枪上升 (M70);

M50 穿孔动作

1)割枪上升(M72),等离子操作时无此动作;

2)开切割氧(M12);或等离子引弧开,检测"弧压成功"信号;

- 3)割枪下降(M73),等离子操作时无此动作;
- 4)开调高器(M38)。

M52 点火固定循环

操作顺序:开乙炔(燃气)阀(M10),开高压点火(M20),延时**点火延时**,关高压点火(M21)。

M62 画线偏置

操作顺序: M62画线开始, 先执行画线偏置, 后执行画线M07

画线M07复合指令执行以下操作:

执行喷粉搅拌 M71,打开喷粉搅拌M36,执行搅拌延时,打开喷粉线火M40,打开喷粉M34,打开调 高自动M38

画线轨迹运行结束后执行画线M08

M52 点火固定循环

操作顺序:开乙炔(燃气)阀(M10),开高压点火(M20),延时**点火延时**,关高压点火(M21)。

M62 画线偏置

操作顺序: M62画线开始, 先执行画线偏置, 后执行画线M07

画线M07复合指令执行以下操作:

执行喷粉搅拌 M71,打开喷粉搅拌M36,执行搅拌延时,打开喷粉线火M40,打开喷粉M34,打开调 高自动M38 画线轨迹运行结束后执行画线M08

画线M08复合指令执行以下操作:

关闭调高自动M39,关闭喷粉M35,关闭喷粉线火M40,关闭搅拌M37,执行枪升M70 M63画线结束,走回画线偏置

注意:需在参数中设置画线偏置和搅拌时间,并且在自动中选择画线模式

M68 钻枪偏置

操作顺序: M68钻孔开始, 先执行钻枪偏置, 后执行钻孔动作

M68执行以下操作:打开钻枪M46,执行钻开延时,打开钻降M44,执行钻升降延时或至下限 位,关闭钻降M45,打开钻升M42,执行钻升降延时,关闭钻升M43,关闭钻头M47,走回钻 枪偏置

M70 割枪升固定循环:

用在程序开始,和一段切割程序结束后,将割枪抬起,以便割枪快速移动到下一个切割位置。操作顺序:开割枪升开关(M14),延时**割枪升延时**(见7.3火焰参数),关割枪升开关(M15)。

M71 割枪降固定循环:

用在穿孔前,作用与M70相反,但数值稍小一点,因为重力的作用,下比上要快点。操作顺序: 开割枪降开关(M16),延时**割枪降延时**(见7.3火焰参数),关割枪降开关(M17)。

M72 穿孔割枪升循环:

用在预热结束后,将割枪有限抬起,避免在开切割氧时,飞溅的钢渣堵住割枪的口。操作顺序: 开割枪升开关(M14),延时**穿孔割枪升延时**(见7.3火焰参数),关割枪升开关(M15)。

M73 穿孔割枪降循环:

用在预热结束后,执行完M72,开切割氧后,将割枪放到切割位置,是M72的反动作,但数值稍小一点,因为重力的作用,下比上要快点。

操作顺序:开割枪降开关(M16),延时**穿孔割枪降延时**(见7.3火焰参数),关割枪降开关 (M17)。

M75 割枪定位延时:

等离子割抢定位时,将割枪下降(M16),当碰到下限位时(见输入口8 XXW),割枪下降停 (M17)。然后,割枪上升开(M14),经过**割枪定位延时**(参见7.4等离子参数),后,割枪上 升停(M15);

M62 画线功能开始:

执行M62后,割枪从当前位置,偏移一个**画线枪偏置**量(参见参数设置功能中系统参数)。此后的语句都是画线功能,直到执行M63。画线时不执行割缝补偿功能。

M63 画线功能结束:

执行M63后,画线功能结束,割枪从当前位置,返回一个**画线枪偏置**量。

M80 总关:执行M80后所有的输出口将被关闭。

附件

附件一 调整精度

调整移动精度



附件二

火焰工艺时序





等离子工艺时序 2



附件三 AHD2分压盒



弧压输入		AC220V	电压信号输出
Arc Voltage Input		Power Input	Voltage Output
WK(+) ET(-)		LN	V(+) V(-)

电源输入 Power Input: 220V±10% 0.7A 弧压输入 WK(+):等离子电源初始弧压输入正极(0V) 弧压输入 ET(-):等离子电源初始弧压输入负极[-(0~200V)] 电流信号输出: 采用屏蔽双绞线接调高器弧压信号输入端 (连接本公司调高器,必须使用电流输出) Arc Voltage Input WK(+):plasma power source initial arc voltage input +(0V) Arc Voltage Input ET(-):plasma power source initial arc voltage input [-(0~200V)] Current Output:use shielded twisted-pair cable to connect torch height controller arc voltage signal input (must connect current output if use THC made by us)

分压盒使用的DC24V电源和交流220V电源需由用户提供,分压比100:1

附件四 AHB-S2升降体









10 芯航口插头接线定义

1	A+	升降步进电机
2	A-	升降步进电机
3	B+	升降步进电机
4	В-	升降步进电机
5	NC	
6	零点	零点开关(常开)
7	上限位	上限位开关(常开)
8	下限位	下限位开关(常开)
9、	СОМ	开关公共端
10		

有效行程100mm

附件五 SH-HC31调高控制器





行程100mm





SH-HC31控制器DB15 接口定义

端口号	定义	说明
4	弧压信号	连接等离子弧压信号,输入范围DC0-5V,如等离子电源不能
		直接引出,需经过分压盒分压
5	弧压信号地	连接等离子弧压信号地
7、14	DC24V电源正	连接直流24伏电源正
8、15	DC24V电源地	连接直流24伏电源地
10	手/自动选择	连接数控系统输出或外接开关,24V信号,高电平时为手动;
		低电平时为自动
11	等离子/火焰模式选择	连接数控系统输出或外接开关,24V信号,高电平时为等离子
		模式 ; 低电平时为电容 (火焰) 模式
12	手动升	连接数控系统输出或外接开关,24V信号,低电平时有效
13	手动降	连接数控系统输出或外接开关,24V信号,低电平时有效

详细使用说明参见《SH-HC31使用指南》

附件六 RFM1 遥控器

接收盒









接收盒线长1米,接收盒应避免金属屏蔽



RFM1 遥控器使用2节5号电池供电

切割机数控系统使用指南 CC-S4D/E



ISO9001: 2008 License number: 117 15 QU 0331 09 R0M

我们致力于每一步更完美!

北京欣斯达特控制技术有限公司 Beijing Flourishing Start Control Technology Co., Ltd.

Tel: 010-88909150 Fax: 010-88909271 Website: http://www.startsh.com





